




CORTE LIBRE

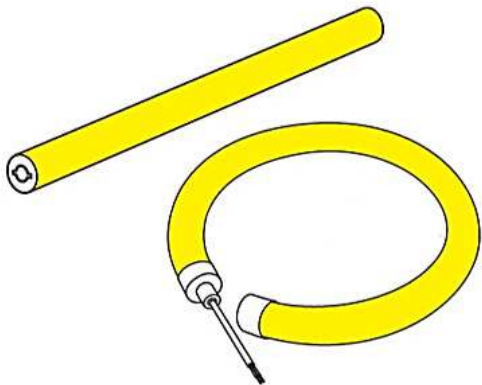

SIN SOLDADURAS

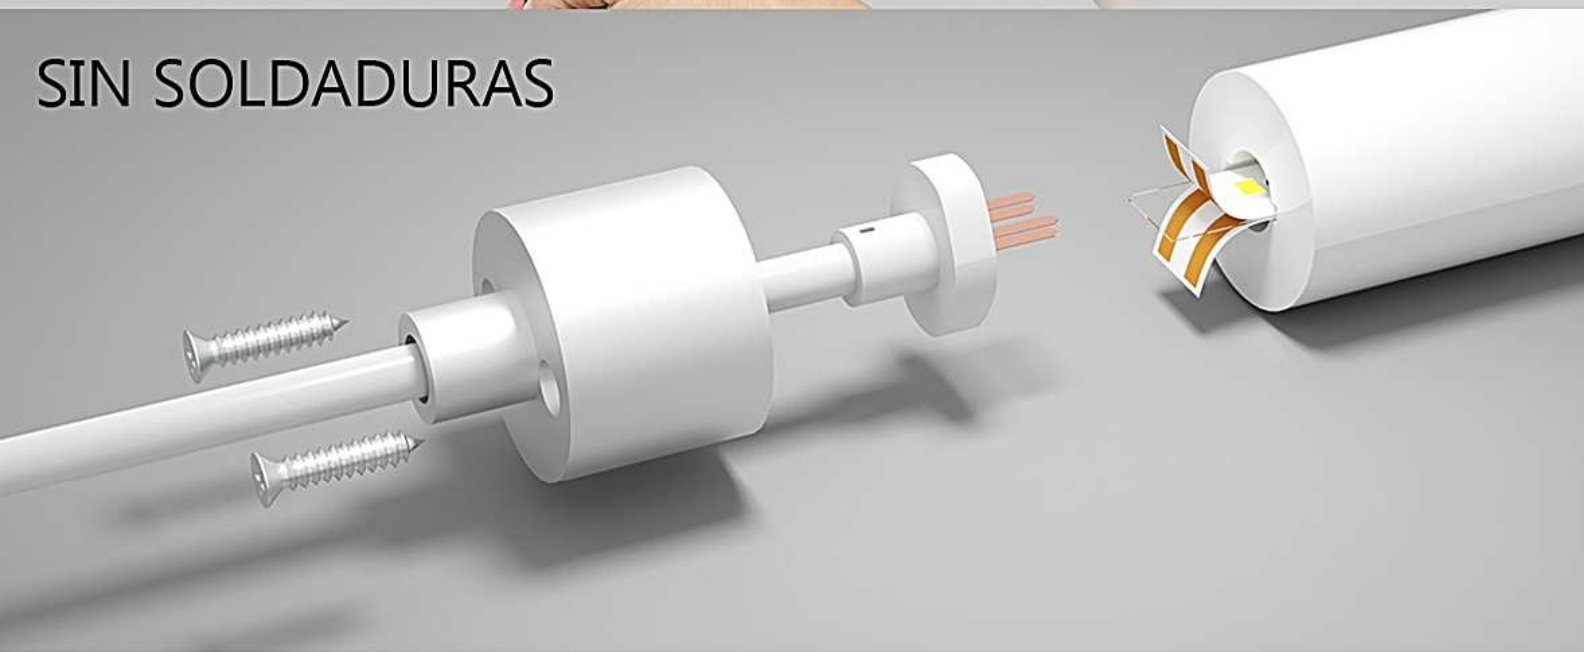

Dirección de curvatura y radio de curvatura correctos

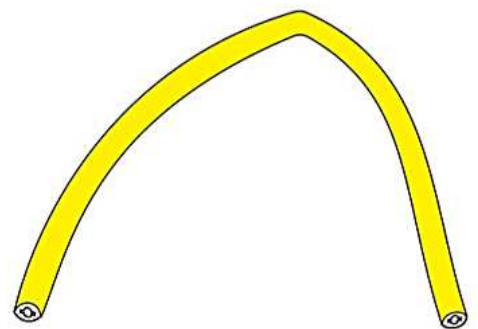

No curvar en sentido contrario